

مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ براده‌برداری، زبری سطح و نرخ خودگی ابزار در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی کاری فولاد ابزار AISI H13*

(یادداشت پژوهشی)

روح‌الله رحمانی^(۲)هادی عیوضی باقری^(۱)محمد رضا شبگرد^(۱)

چکیده در این پژوهش تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند EDM (زمان روشنی پالس، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار)، بر روی نرخ براده‌برداری (MRR)، درصد فرسایش نسبی ابزار (TWR) و ماکریم زبری سطح (R_{max}) در ماشین‌کاری فولاد ابزار AISI H13 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار، نرخ براده‌برداری و زبری سطح افزایش و فرسایش نسبی ابزار کاهش می‌یابد. در قطبیت مثبت، با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری و زبری سطح افزایش و فرسایش نسبی ابزار روندی نزولی دارد، ولی در قطبیت منفی با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری و زبری سطح ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. هم‌چنین بر اساس نتایج به دست آمده در حالت قطبیت منفی در زمان‌های روشنی پالس کمتر، مقادیر نرخ براده‌برداری بیشتر و مقادیر فرسایش نسبی ابزار کمتر از قطبیت مثبت است.

واژه‌های کلیدی زمان روشنی پالس، قطبیت ابزار، سیکل وظیفه.

The Study of the Effect of Input Parameters on Material Removal Rate, %Tool Water Ratio and Surface Roughness of AISI H13 Tool Steel in the Electrical Discharge Machining (EDM)

M.R. Shabgard

H. Eivazi-Bagheri

R. Rahmany

Abstract In this study the effect of input parameters of the EDM process (pulse on-time, duty cycle and tool polarity), on the material removal rate (MRR), tool wear ratio (TWR) and maximum surface roughness (R_{max}) in the machining AISI H13 tool steel has been studied. This study shows that increasing the duty cycle in the two conditions of tool polarity, material removal rate and the maximum surface roughness are increased and the tool wear ratio is reduced. Also in the positive polarity, by increasing pulse on- time, material removal rate and surface roughness are increased and tool wear ratio declines; but in the negative polarity by increasing pulse on time, material removal rate and surface roughness are first increased and then decreased. Furthermore, based on results obtained in the negative polarity mode, on the low pulse on-time, material removal rate is high, and tool wear ratio is lower than positive polarity.

Key Words Pulse on-time, Duty cycle, Tool polarity.

*تاریخ دریافت مقاله ۱۳۹۰/۲/۱۳ و تاریخ پذیرش آن ۱۳۹۱/۸/۲۰ می باشد.

(۱) نویسنده‌ی مسؤول: دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز.

(۲) کارشناس ارشد ساخت و تولید، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

(۳) کارشناس ارشد ساخت و تولید، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

پیشنهاد شده است. کوکوبو و همکاران [5]، تأثیر دو نوع دی الکتریک (نفت سفید و آب دی یونیزه)، قطبیت ابزار و زمان‌های روشنی پالس متفاوت را بر روی حجم ماده‌ی برداشته شده و عمق حفره‌های ایجاد شده در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی فولاد AISI 1049 بررسی کرده و گزارش داده‌اند که با افزایش زمان روشنی پالس در هر دو حالت قطبیت ابزار، عمق ذوب و حجم ماده‌ی برداشته شده افزایش می‌یابد. ایوبانک و همکاران [6]، با مدل‌سازی کاتد و آند در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی به این نتیجه رسیدند که هنگام تخلیه‌ی الکتریکی شکل‌گیری کanal پلاسمما ابتدا بر روی آند آغاز می‌شود و در نتیجه ابتدا آند ذوب می‌شود و سپس امتداد کanal پلاسمما به کاتد می‌رسد. این پدیده باعث بزرگ‌تر شدن شعاع کanal پلاسمما بر روی قطب مثبت نسبت به قطب منفی می‌شود، این امر سبب می‌شود میزان خوردگی قطب مثبت و منفی در شرایط مختلف متفاوت باشد. بوزلینه و همکاران [7]، به بررسی تأثیر انرژی جرقه‌ها بر روی پارامترهای خروجی فرآیند EDM (نرخ براده‌برداری، فرسایش نسبی ابزار و ضخامت لایه‌ی سفید) در ماشین‌کاری فولادهای X200Cr15، 50CrV5، پرداخته‌اند. بر اساس گزارش آن‌ها، با افزایش انرژی جرقه‌ها، ضخامت لایه‌ی سفید و نرخ براده‌برداری افزایش یافته و فرسایش نسبی ابزار کاهش می‌یابد. پاندی و سینک [8] در یک مقاله‌ی مروری، زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، فاصله‌ی بین ابزار و قطعه‌کار، سیکل وظیفه و قطبیت را به عنوان پارامترهای مهم الکتریکی ورودی و چرخش الکترود، نوع شستشو، شکل و جنس ابزار را به عنوان پارامترهای غیر الکتریکی ورودی معرفی کردند. بر اساس این پژوهش، با کاهش زمان خاموشی پالس، تا حدی که پایداری فرآیند از بین نرود و افزایش زمان روشنی پالس به طور هم‌زمان، می‌توان نرخ برداشت ماده را افزایش داد.

مقدمه

ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی (EDM) یکی از روش‌های نوین براده‌برداری است که در آن، ولتاژ پالسی منقطع برقرار شده بین دو الکترود، به نام‌های ابزار و قطعه‌کار، که در فاصله‌ی نزدیک و کنترل شده‌ای از یکدیگر (Gap) قرار گرفته‌اند و غوطه‌ور در سیالی به نام دی الکتریک می‌باشند، عامل جرقه‌های منقطع در نزدیک‌ترین نقطه (نقاط) آن‌ها شده و هر جرقه جزء کوچکی از ماده را جدا می‌کند. فولاد AISI H13 به دلیل داشتن مقاومت مناسب در برابر کاهش سختی در دماهای بالا، سختی‌پذیری و چرمگی بالا، در ساخت انواع قالب‌های گرم‌کار مانند قالب‌های آهنگری، اکستروژن، ریخته‌گری تحت فشار و غیره به کار می‌رود [1,2].

تحقیقات متعددی در ارتباط با تأثیر پارامترهای ورودی بر روی مشخصه‌های خروجی فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی فولادها به عمل آمده است. تنگ لی و همکاران [3]، تأثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ براده‌برداری، صافی سطح، فراخی کناری و متوسط ضخامت لایه‌ی سفید را در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی فولاد AISI 1045 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آزمایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح و نرخ براده‌برداری افزایش می‌یابد. تبنی و همکاران [4]، تغییرات نرخ براده‌برداری، زبری سطح و ضخامت لایه‌ی سفید ایجاد شده در عملیات ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی قطعه‌کارهای فولادی با ابزارهای مسی و گرافیتی را با در نظر گرفتن تأثیر شدت جریان ورودی، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس مورد بررسی قرار داده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که با افزایش انرژی تخلیه، زبری سطح افزایش می‌یابد و کیفیت سطح پایین‌تر می‌آید. هم‌چنین در این تحقیق شدت جریان و زمان روشنی پالس پایین برای ماشین‌کاری مواد با استحکام و سختی کم‌تر

منفی به عمل آمده است. تمامی نمونه‌ها توسط دستگاه اسپارک (تهران-اکرام-CNC) در حالت آیزوپالس (Iso Pulse) به مدت ۲۰ دقیقه تحت عملیات ماشین‌کاری قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری زبری سطح قطعات ماشین‌کاری شده از پارامتر زبری ماکزیمم سطح R_{max} استفاده شده و مقادیر آن توسط دستگاه Maher-perthometer M2 اندازه‌گیری شده است. جدول (۲) پارامترهای ورودی برای انجام آزمایش‌ها را نشان می‌دهد.

برای محاسبه نرخ براده‌برداری و فرسایش نسبی ابزار به ترتیب از روابط (۲) و (۱) استفاده شده است.

$$MRR = \frac{(M_{W1} - M_{W2})}{(\rho_w \times t)} \times 10^3 \quad (1)$$

$$TWR \% = \frac{(M_{T1} - M_{T2}) \times \rho_w}{(M_{W1} - M_{W2}) \times \rho_t} \times 100 \quad (2)$$

که در این روابط (MRR) نرخ براده‌برداری از قطعه کار (M_{w1} و M_{w2} mm^3/min)، ρ_w و t به ترتیب وزن قطعه کار قبل و بعد از ماشین‌کاری بر حسب گرم، M_{T1} و M_{T2} (gr/cm^3) و زمان ماشین‌کاری (min)، ρ_t قطعه کار (gr/cm^3) و t زمان ماشین‌کاری (min) است. در صد سایش نسبی ابزار بر حسب نسبت حجم برداشته شده از مواد ابزار به حجم برداشته شده از مواد قطعه کار، M_{T1} و M_{T2} به ترتیب وزن ابزار قبل و بعد از ماشین‌کاری بر حسب گرم و ρ_t (gr/cm^3) چگالی ابزار مسی می‌باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر پارامترهای ورودی (زمان روشنی پالس T_{on})، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار بر روی مهم‌ترین پارامترهای خروجی فرآیند EDM (نرخ براده‌برداری، درصد فرسایش نسبی ابزار و زبری ماکزیمم سطح) در ماشین‌کاری فولاد AISI H13 به وسیله ابزار مسی و ارائه اطلاعات مهم تکنولوژیکی برای استفاده در صنعت می‌باشد.

مواد و روش تحقیق

برای آماده‌سازی نمونه‌های فولادی، عملیات برش اولیه، ماشین‌کاری و سنگزنی انجام پذیرفت. تعداد ۴۸ عدد نمونه استوانه‌ای فولادی تهیه شد. سپس برای دست‌یابی به سختی مورد نظر (۴۵-۵۲ HRC) عملیات سخت‌گردانی فولاد H13 با دقت انجام گردید. هم‌چنین برای آماده‌سازی ۴۸ عدد ابزار مسی استوانه‌ای شکل نیز عملیات برش کاری، ماشین‌کاری و پرداخت کاری صورت گرفت. جدول (۱) جنس و ابعاد ابزار و قطعه کارهای تهیه شده را نشان می‌دهد.

برای مطالعه تأثیر سطوح مختلف پارامترهای ورودی روی مشخصه‌های خروجی فرآیند، طراحی آزمایش‌ها به صورت طرح عاملی کامل (Full factorial) (زمان روشن پالس در شش سطح، سیکل وظیفه در چهار سطح و قطبیت ابزار در دو سطح) انجام گرفته است. به این ترتیب ۲۴ آزمایش در حالت قطبیت مثبت و ۲۴ آزمایش نیز با حالت قطبیت

جدول ۱ جنس و ابعاد ابزار و قطعه کار

مواد	جنس	(gr/cm^3)	چگالی	طول (mm)	قطر (mm)
ابزار (الکترود)	مس (٪/٪)	۸,۹۳	۲۰	۱۸	
قطعه کار	AISI H13 Tool Steel	۷,۷۲۵	۲۰	۲۰	

افزایش می‌یابد.

شکل (۲) تأثیر زمان روشنی پالس را در حالت قطبیت منفی بر روی نرخ براده‌برداری نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌گردد در حالت قطبیت منفی همزمان با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری در زمان‌های روشنی پالس کم‌تر (تا ۱۵ میکروثانیه) افزایش یافته ولی بعد از آن کاهش می‌یابد. دلیل این مسئله را می‌توان به اختلاف اندازه شعاع کanal پلاسمای بر روی آند و کاتد مرتبط دانست و این گونه بیان کرد که در هنگام شروع تشکیل کanal پلاسمای کترون‌ها به دلیل خاصیت حرکت پذیری بالا شروع به حرکت می‌کنند، در نتیجه شکل‌گیری کanal پلاسمای ابتدا در روی قطب مثبت آغاز می‌شود و در مدت زمان روشنی پالس شعاع کanal پلاسمای بر روی آند همواره بزرگ‌تر از کاتد می‌باشد [۶]. هم‌چنین در هنگام براده‌برداری همزمان با افزایش زمان روشنی پالس شعاع کanal پلاسمای نیز بزرگ‌تر می‌شود، به طوری که افزایش شعاع کanal پلاسمای تا حد بهینه باعث بزرگ‌تر شدن چاله‌های ایجادشده بر سطح و در نتیجه افزایش نرخ براده‌برداری می‌گردد، ولی بعد از یک حد بهینه به دلیل کاهش چگالی جریان و کاهش شار گرمایی ورودی به سطح، میزان عمق ذوب سطحی کاهش یابد. به همین دلیل در قطبیت منفی با افزایش زمان روشنی پالس (بیش از ۱۵ میکروثانیه) به دلیل گسترش زیاد شعاع کanal پلاسمای در روی قطعه‌کار، بازده فرآیند کاهش یافته و نرخ براده‌برداری روندی نزولی پیدا می‌کند.

تأثیر سیکل وظیفه بر روی نرخ براده‌برداری. همان طوری که در شکل‌های (۱ و ۲) مشاهده می‌شود، همزمان با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار، نرخ براده‌برداری افزایش می‌یابد. دلیل این مسئله را این طور می‌توان بیان کرد که با افزایش سیکل وظیفه، زمان مفید ماشین‌کاری و تعداد جرقه‌ها بیش‌تر می‌شود، در نتیجه حجم ماده‌ی برداشته شده از سطح

جدول ۲ پارامترهای ورودی و شرایط انجام آزمایش‌ها

نفت سفید	دی الکتریک
۲،۶،۱۰،۱۵،۲۵،۵۰	زمان روشنی پالس (μs)
۲۰۰	ولتاژ ورودی (V)
۱۶	شدت جریان (A)
۲۰،۳۰،۴۰،۵۰	سیکل وظیفه (%)
+ / -	قطبیت
۰،۰۱	فاصله ابزار و قطعه‌کار (mm)

نتایج و بحث

تأثیر زمان روشنی پالس بر روی نرخ براده‌برداری. شکل (۱) تأثیر زمان روشنی پالس را بر روی نرخ براده‌برداری در حالت قطبیت مثبت نشان می‌دهد. مطابق این شکل در قطبیت مثبت با افزایش زمان روشنی پالس، نرخ براده‌برداری به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد.


دلیل این مسئله را این طور می‌توان توضیح داد که بعد از تشکیل کanal پلاسمای پدیده‌ی ذوب و تبخیر در محل اتصال کanal پلاسمای کترون‌ها حادث می‌شود، البته تا زمانی که جریان الکتریکی در اثر قطع ولتاژ گردد. در این هنگام، در اثر افت شدید فشار در داخل کanal بخار، جوشش حجمی (Bulk Boiling) در چاله‌ی مذاب فوق داغ اتفاق می‌افتد و در نتیجه بخشی از مواد مذاب به خاطر انفجار ناشی از این پدیده، به خارج چاله‌ی مذاب پرتاب می‌شود. تکرار وصل ولتاژ و پدیده‌های فوق، باعث براده‌برداری در مقیاس ریز به ازای هر جرقه از سطح کترون و قطعه‌کار می‌شود. هر چه انرژی جرقه‌ها بیش‌تر باشد، نرخ ذوب، تبخیر و پرتاب مواد به خارج از حوضچه‌ی مذاب در اثر پدیده‌ی جوشش حجمی و در نتیجه سرعت براده‌برداری افزایش می‌یابد. انرژی هر جرقه با توجه به مفهوم الکتریکی آن تابعی از شدت جریان جرقه، زمان روشنی پالس و ولتاژ جرقه است. بنابراین هر چه مقادیر این پارامترها افزایش یابد، نرخ براده‌برداری نیز

مثبت بیشتر از حالتی است که قطبیت ابزار منفی انتخاب شده است، دلیل این مسئله را این گونه می‌توان بیان کرد که چون دمای سطح کاتد گرمتر از دمای سطح آند می‌باشد، در حالت قطبیت منفی نقطه‌ی گرمتر بر روی ابزار مسی قرار می‌گیرد و مس به دلیل رسانایی گرمایی بالاتر باعث اتلاف حرارت تولید شده و در نتیجه افت فشار داخل کanal پلاسمای ایجاد شده کاهش فشار داخل کanal از سویی باعث کاهش درصد پرتاپ فلز ذوب شده به داخل مایع دی الکتریک در اثر پدیده‌ی جوشش حجمی می‌شود و از سویی دیگر پایین بودن درجه حرارت سطح قطعه‌کار در قطبیت منفی باعث می‌شود درصد بیشتری از فلز ذوب شده قبل از پرتاپ به داخل مایع دی الکتریک بر روی سطح قطعه‌کار منجذب شود و در نتیجه باعث کاهش میزان حجم ماده‌ی برداشت شده از سطح قطعه‌کار و افزایش ضخامت لایه‌ی دوباره منجذب شده (White layer) در قطبیت منفی گردد [۵]. در زمان‌های روشی پالس پایین (کمتر از ۵ میکروثانیه)، چون حرکت غالب در کanal پلاسمای توسط الکترون‌ها صورت می‌گیرد و محل برخورد الکترون‌ها (آنده) منطقه‌ی اصلی براده‌برداری می‌باشد، لذا نرخ براده‌برداری در حالت قطبیت منفی در زمان‌های روشی پالس پایین، بیشتر می‌باشد و میزان لایه‌ی دوباره منجذب شده در روی سطح کمتر از حالتی است که قطبیت ابزار مثبت انتخاب شده است.


تأثیر زمان روشی پالس بر روی فرسایش نسبی ابزار. شکل (۳) تأثیر زمان روشی پالس را بر روی فرسایش نسبی ابزار در قطبیت مثبت نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود با افزایش زمان روشی پالس در قطبیت مثبت، فرسایش نسبی ابزار به طور یکنواخت کاهش می‌یابد.

دلیل این مسئله را این طور می‌توان بیان نمود که در فرآیند EDM با قطبیت مثبت، هنگامی که مدت زمان روشی پالس کم باشد، مکانیزم غالب برای

قطعه‌کار افزایش یافته و باعث افزایش نرخ براده‌برداری در هر دو حالت قطبیت می‌گردد.

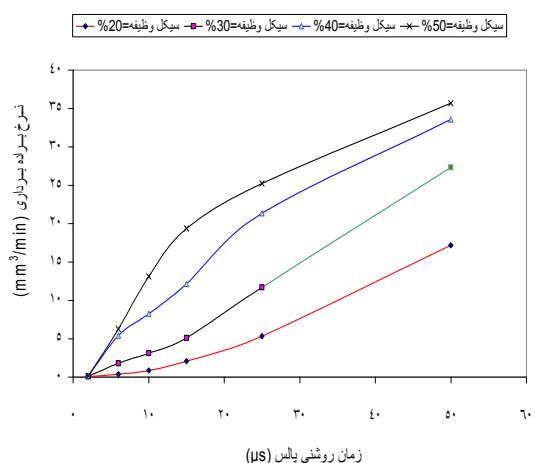


شکل ۱ تأثیر زمان روشی پالس و سیکل وظیفه بر روی نرخ براده‌برداری در قطبیت مثبت

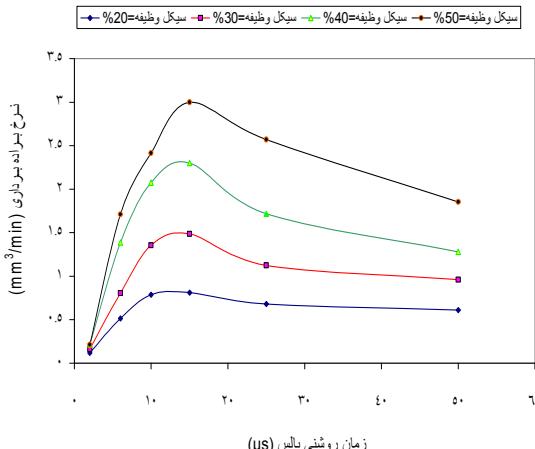


شکل ۲ تأثیر زمان روشی پالس و سیکل وظیفه بر روی نرخ براده‌برداری در قطبیت منفی

تأثیر قطبیت ابزار بر روی نرخ براده‌برداری. مقایسه‌ی شکل‌های (۲) و (۱) تأثیر قطبیت ابزار را بر روی نرخ براده‌برداری نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌گردد در زمان‌های روشی پالس بالاتر (بیشتر از ۵ میکروثانیه) نرخ براده‌برداری در قطبیت

می‌گردد. با افزایش بازده فرآیند، نرخ براده‌برداری از قطعه کار بسیار بیشتر از میزان خوردگی ابزار می‌شود و درصد فرسایش نسبی ابزار کاهش می‌یابد.

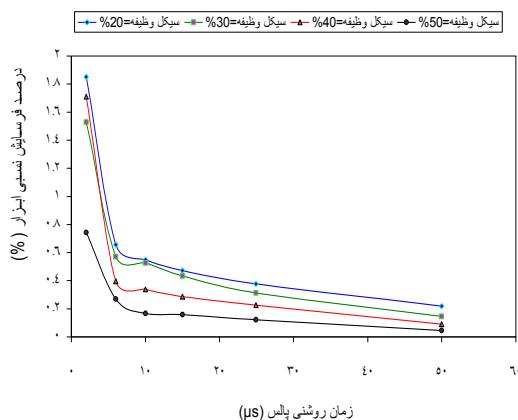

شکل ۳ تأثیر زمان روشنی پالس و سیکل وظیفه بر روی فرسایش نسبی ابزار در قطبیت مثبت

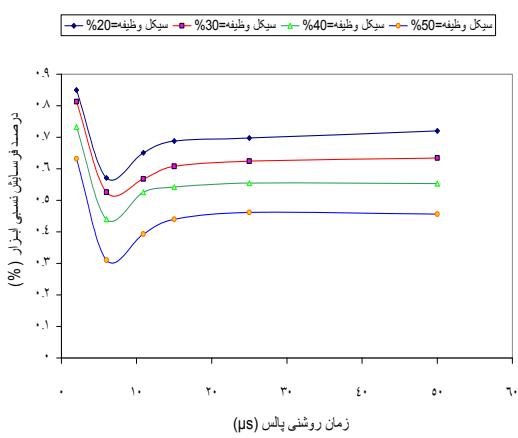

شکل ۴ تأثیر زمان روشنی پالس و سیکل وظیفه بر روی فرسایش نسبی ابزار در قطبیت منفی


تأثیر نوع قطبیت بر روی فرسایش نسبی ابزار مقایسه‌ی شکل‌های (۴) و (۳) تأثیر قطبیت ابزار را بر روی میزان فرسایش نسبی ابزار نشان می‌دهند. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در حالت قطبیت مثبت ابزار، پایین میزان فرسایش ابزار در حالت قطبیت منفی بیشتر است ولی با افزایش زمان روشن پالس میزان

براده‌برداری حرکت الکترون‌ها از سوی قطب منفی (قطعه کار) به طرف قطب مثبت (ابزار) می‌باشد که موجب خوردگی بیشتر ابزار در این شرایط می‌شود، ولی با افزایش زمان روشنی پالس، به دلیل گسترش شعاع کanal پلاسماء، حرکت یون‌های مثبت از طرف ابزار (قطب مثبت) به طرف قطعه کار (قطب منفی)، آسان‌تر می‌شود و برخورد یون‌های مثبت مکانیزم غالب براده‌برداری می‌باشد و این عامل باعث کاهش درصد فرسایش نسبی ابزار هم زمان با افزایش زمان روشنی پالس می‌گردد.

شکل (۴) تأثیر زمان روشنی پالس بر روی فرسایش نسبی ابزار در حالت قطبیت منفی را نشان می‌دهد. مطابق این شکل هم‌زمان با افزایش زمان روشنی پالس، فرسایش نسبی ابزار در زمان‌های روشنی پالس پایین (تا ۱۵ میکروثانیه) کاهش می‌یابد و سپس روندی صعودی دارد. دلیل این مسئله را این گونه می‌توان توضیح داد که در زمان‌های روشنی پالس پایین، در کanal پلاسماء، حرکت غالب توسط الکترون‌ها صورت می‌گیرد، در این حالت قطعه کار (قطب مثبت) محل برخورد الکترون‌ها بوده و محل اصلی براده‌برداری می‌باشد، اما با افزایش زمان روشنی پالس و گسترش شعاع کanal پلاسماء، یون‌های مثبت آسان‌تر حرکت می‌کنند و حرکت غالب در کanal پلاسماء توسط یون‌های مثبت صورت می‌گیرد که این پدیده باعث فرسایش بیشتر ابزار (قطب منفی) می‌گردد.

تأثیر سیکل وظیفه بر روی فرسایش نسبی ابزار. شکل‌های (۴) و (۳) تأثیر سیکل وظیفه بر روی فرسایش نسبی ابزار را نشان می‌دهند. مطابق این شکل‌ها با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار، میزان فرسایش نسبی ابزار روندی نزولی دارد. این پدیده بدین صورت توجیه می‌شود که با افزایش سیکل وظیفه به دلیل افزایش زمان مفید ماشین‌کاری و افزایش نرخ براده‌برداری، بازده فرآیند ماشین‌کاری بیشتر


طول زمان ماشین کاری و انرژی جرقه‌ها بیشتر می‌شود و شعاع کanal پلاسمای افزایش می‌یابد. با افزایش انرژی جرقه‌ها و شعاع کanal پلاسمای عمق و قطر چاله‌های به وجود آمده در روی قطعه کار افزایش می‌یابد و باعث افزایش مقدار زبری سطح می‌شود.

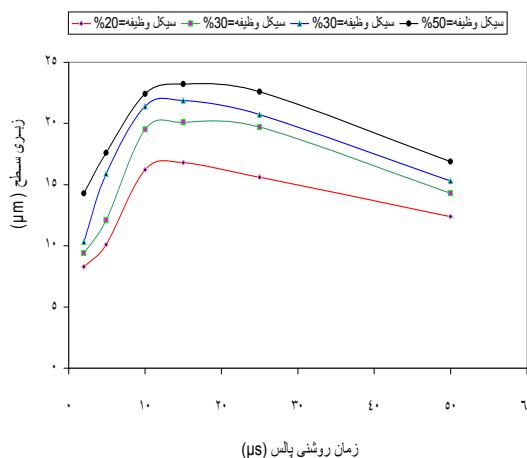

شکل ۶ تغییرات زبری سطح قطعه کار نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس و سیکل وظیفه در قطبیت منفی

شکل (۶) تأثیر زمان روشنی پالس بر روی زبری سطح ماشین کاری شده را در حالت قطبیت منفی نشان می‌دهد. همان طوری که مشاهده می‌گردد، در قطبیت منفی نمودار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول با افزایش زمان روشنی پالس، مقدار زبری سطح افزایش می‌یابد. این مسئله را این گونه می‌توان توجیه کرد که در زمان‌های روشنی پالس پایین (کم‌تر از ۱۵ میکروثانیه)، با افزایش زمان روشنی پالس به دلیل افزایش انرژی جرقه‌ها و در نتیجه افزایش عمق و قطر حفره‌های ایجاد شده روی سطح، مقدار زبری سطح قطعه کار به طور یکنواخت افزایش می‌یابد. در بخش دوم هم‌زمان با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح روندی نزولی دارد. دلیل این مسئله را این طور می‌توان بیان کرد که شعاع کanal پلاسمای بر روی قطعه کار در قطبیت منفی همواره بزرگ‌تر از حالتی

خوردگی ابزار در حالت قطب منفی بیشتر می‌گردد. دلیل این مسئله را این طور می‌توان توجیه کرد که در حالت قطبیت منفی در زمان‌های روشن پالس پایین به دلیل تحرک زیاد الکترون‌ها در کanal پلاسمای، قطعه کار همواره محل برخورد الکترون‌ها می‌باشد و در معرض فرسایش قرار دارد. اما در حالت قطبیت مثبت در زمان‌های روشن پالس پایین، ابزار در معرض برخورد الکترون‌ها می‌باشد و میزان فرسایش زمان روشنی پالس و گسترش شعاع کanal پلاسمای، یون‌های مثبت به سهولت حرکت می‌کنند و محل برخورد یون‌های مثبت (قطب منفی) منطقه‌ای اصلی فرسایش می‌باشد.

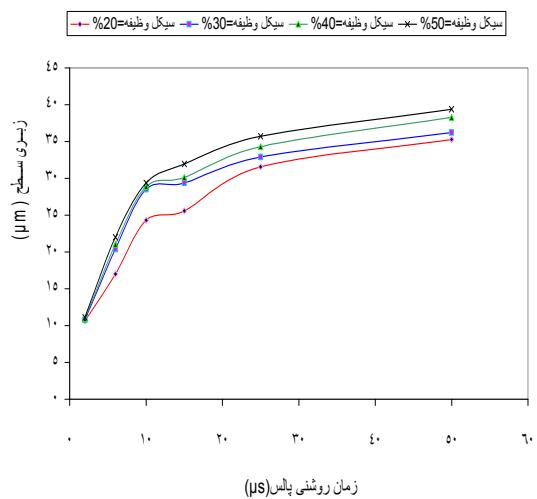

شکل ۵ تغییرات زبری سطح قطعه کار نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس و سیکل وظیفه در قطبیت مثبت

تأثیر زمان روشنی پالس بر روی ماکریم زبری سطح. شکل (۵) تغییرات ماکریم زبری سطح قطعات ماشین کاری شده را بعد از عملیات ماشین کاری در قطبیت مثبت نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌گردد با افزایش زمان روشن پالس، مقدار ماکریم زبری سطح افزایش می‌یابد. دلیل این مسئله را این طور می‌توان توضیح داد که با افزایش زمان روشنی پالس

قطب مثبت (قطعه کار)، چاله‌های مذاب با عمق کم‌تر و سطح بزرگ‌تر بر سطح قطعه کار ایجاد می‌شوند، در حالی که در قطبیت مثبت چاله‌های ایجاد شده بر سطح قطعه کار دارای قطر کم‌تر و عمق بیشتری می‌باشند و زبری سطح کم‌تر است.

نتیجه‌گیری

۱) نرخ براده‌برداری هم‌زمان با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار (مثبت و منفی) افزایش می‌یابد.

۲) در قطبیت مثبت نرخ براده‌برداری هم‌زمان با افزایش زمان روشنی پالس افزایش می‌یابد در صورتی که در قطبیت منفی، با افزایش زمان‌های روشنی پالس، نرخ براده‌برداری ابتدا افزایش یافته ولی بعد از $T_{on}=15\mu s$ کاهش می‌یابد.

۳) با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت (مثبت و منفی)، فرسایش نسبی ابزار کاهش و زبری سطح افزایش می‌یابد.

۴) در قطبیت مثبت با افزایش زمان روشنی پالس مقدار فرسایش نسبی ابزار کاهش یافته در صورتی که در قطبیت منفی، مقدار فرسایش نسبی ابزار ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

۵) با افزایش زمان روشنی پالس در قطبیت مثبت، مقدار زبری ماکزیمم سطح افزایش می‌یابد و مقدار زبری ماکزیمم سطح در قطبیت مثبت، بیشتر از قطبیت منفی می‌باشد.

۶) حالت بهینه برای حصول نرخ براده‌برداری بیشینه و فرسایش نسبی ابزار کمینه (در محدوده‌ی پارامترهای مورد آزمایش) زمان روشنی پالس ۵۰٪ میکروثانیه، قطبیت مثبت و سیکل وظیفه ۵۰٪ می‌باشد.

است که قطبیت ابزار مثبت انتخاب شده است. هم‌چنین به دلیل افزایش شعاع کanal پلاسما هم‌زمان با افزایش زمان روشنی پالس، در حالت قطبیت منفی در زمان‌های روشنی پالس بالاتر (بیشتر از ۱۵ میکروثانیه)، به دلیل گسترش زیاد شعاع کanal پلاسما بر سطح قطعه کار، چگالی جریان و شار گرمایی ورودی به سطح کاهش می‌یابد، در نتیجه میزان عمق ذوب سطحی کاهش می‌یابد و عمق چاله‌های به وجود آمده کم‌تر می‌شود و مقدار زبری سطح قطعه کار کاهش می‌یابد.

تأثیر سیکل وظیفه بر روش ماکزیمم زبری سطح. هم‌چنین شکل‌های (۶ و ۵) تأثیر سیکل وظیفه را بر روی زبری سطح قطعه کار R_{Max} در قطبیت مثبت و منفی نشان می‌دهند. همان طور که مشاهده می‌شود با افزایش سیکل وظیفه هر دو حالت قطبیت مقدار زبری سطح افزایش می‌یابد. دلیل این مسئله را چنین می‌توان بیان نمود که با افزایش سیکل وظیفه، زمان مفید ماشین کاری بیشتر شده و تعداد جرقه‌ها افزایش می‌یابد. افزایش تعداد جرقه‌ها باعث افزایش میزان ذوب سطحی و افزایش اندازه‌ی چاله‌های به وجود آمده بر سطح می‌گردد، در نتیجه مقدار زبری سطح R_{Max} به طور یکنواخت افزایش می‌یابد.

تأثیر نوع قطبیت ابزار بر روش ماکزیمم زبری سطح. هم‌چنین مقایسه‌ی شکل‌های (۶ و ۵) تأثیر قطبیت ابزار را بر زبری سطح قطعات ماشین کاری شده نشان می‌دهند. مطابق این شکل‌ها مقدار زبری سطح در حالت قطبیت مثبت بیشتر از قطبیت منفی است. دلیل این مسئله را چنین می‌توان بیان نمود که در حالت قطبیت منفی به دلیل گسترش شعاع کanal پلاسما بر

مراجع

1. Mageough, J.A., "Advanced methods of machining", Chapman and Hall, Michigan, pp.1-2, (1987).
2. Yan H., Hua J., Shivpuri R., "Numerical simulation of finish hard turning for AISI H13 die steel", *Science and Technology of Advanced Materials*, Vol. 6, pp. 540–547, (2005).
3. Lee H. T., Hsu F. Ch., Tai T. Y., "Study of surface integrity using the small area EDM process with a copper-tungsten electrode", *Materials Science and Engineering*, Vol. A364, pp. 346-356, (2004).
4. Tebni W., Boujelbene M., Bayraktar E., "Parametric approach model for determining electrical discharge machining (EDM) conditions: Effect of cutting parameters on the surface integrity", *The Arabian Journal for Science and Engineering*, Vol. 34, pp. 101-114, (2009).
5. Kokubo H., Takezawa H., Horio K., Mohri N., Yamazaki T., "A Study on the Material Removal Mechanism in EDM-Single Discharge Experiments with Low Melting Temperature Alloy-", *American Society for precision Engineering publications*", (2004).
6. Eubank Ph. T., Patel M. R., M. Barrufet A., "Theoretical Models of the Electrical Discharge Machining process: I. A Simple Cathode Erosion Model", *Journal of Applied Physics*, Vol. 66, pp. 4095-4103, (1989).
7. Boujelbene M., Bayraktar E., Tebni W., Ben Salem S., "Influence of machining parameters on the surface integrity in electrical discharge machining", *Archives of Materials Science and Engineering*, Vol. 37 (2), pp. 110-116, (2009).
8. Pandey A., Singh Sh., "Current research trends in variants of Electrical Discharge Machining: A review", *International Journal of Engineering Science and Technology*, Vol. 2(6), pp. 2172-2191, (2010).

